


بازرسی پشتیبانی چکش

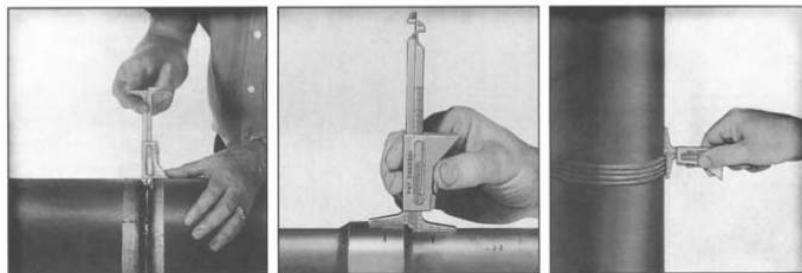

ترجمه:

محمد رضازاده


کارشناس بازرسی فنی

بازرس ساخت مبدلها و ظروف تحت فشار فازهای ۶، ۷ و ۸

پارس جنوبی(شرکت تی آی جی دی)



American Welding Society

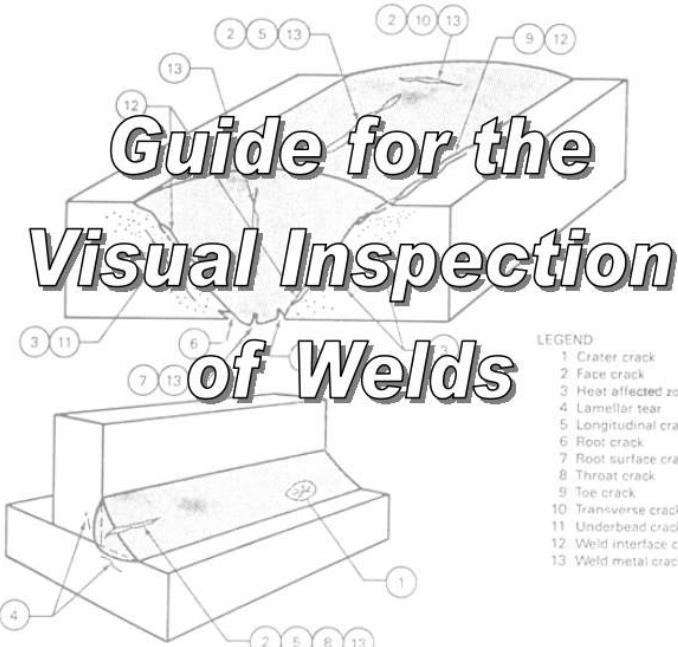

Guide for the Visual Inspection of Welds

LEGEND

- 1. Crater crack
- 2. Face crack
- 3. Heat affected zone crack
- 4. Lamellar tear
- 5. Longitudinal crack
- 6. Root crack
- 7. Root surface crack
- 8. Throat crack
- 9. Toe crack
- 10. Transverse crack
- 11. Underbead crack
- 12. Weld interface crack
- 13. Weld metal crack

Translated By:

M.RezaZadeh

Technical Inspection Engineer

TJD Inspector for South Pars Project (sp678)

۱. شرایط عمومی

۱-۱ کاربرد. اطلاعاتی که در این راهنما آمده است برای مسئولیتها و وظایف عمومی بازرسان چشمی جوش و همچنین کسانی که مسئولیتها و وظایف دقیقی که در کد و استانداردهای خاصی تعریف شده، قابل اجرا می باشد. اطلاعات مربوط به روشهای آزمون چشمی (VI) قابل اعمال به جوش تدارک دیده شده است. بازرس باید دانش هر یک از اصول و روشهای آزمون موردنیاز جهت یک جوش مشخص را داشته باشد. مدیریت و نظارت بازرسی باید از اصول و روشهای اعمال شده، درک کافی داشته باشند و این جزوی از مسئولیتهای آنان می باشد. این مسئولیت همچنین شامل شرایط و تاییدیه بازرسان می شود. در این رابطه تاییدیه های موجود در استاندارد موسسه جوشکاری آمریکا (American Welding Society) که تایید شده برنامه بازرسی جوشکاری است، مورد استفاده قرار می گیرد.

طراجی و ذکر خصوصیات مناسب مربوط به بازرسی چشمی باید به عنوان قسمتی از قرارداد در نظر گرفته شود. در غیاب چنین ملزوماتی از سازنده باید خواسته شود که بصورت کتبی، جزئیات روشهای مورد استفاده شامل روشهای آزمون را تهیه کند.

استانداردهای پذیرفته شده باید از طریق سازنده و خریدار، قبل از هر گونه شروع جوشکاری، دقیقاً درک و تفهیم شود. این مساله فقط به خاطر استفاده موثرتر از روشهای آزمون نمی باشد بلکه برای جلوگیری از بوجود آمدن ناسازگاری روی جوشکاری انجام گرفته است که ایا جوشکاری رضایت بخش و بر طبق خصوصیات ذکر شده در قرارداد بوده یا نه.

۱-۲ هدف. این راهنما شامل زمینه ای از اصول ضروری برای پرسنلی که بازرسی چشمی جوش را انجام می دهد، همچون توانایی ها و محدودیت های فیزیکی، مثل دانش فنی، آموخت، تجربه، قضاؤت و تاییدیه می شود. این راهنما اصولاً یک معرفی از آزمونهای چشمی مربوط به جوشکاری را در برمی گیرد. این بازرسی ها بر حسب زمانی که انجام می گیرند در سه بخش طبقه بندی می شوند:

- (۱) قبل از جوشکاری
- (۲) در حین جوشکاری
- (۳) بعد از جوشکاری

بازرسی چشمی ممکن است بوسیله افراد یا سازمانهای مختلفی انجام گیرد. افرادی که بازرسی چشمی را در مراحل جوشکاری انجام می دهند شامل جوشکاران، ناظران جوش، بازرس جوش کارفرما، بازرس خریدار یا بازرس تنظیم کننده، می شوند. همچنین در این جزو در مورد وسایل و تجهیزات بازرسی چشمی که مکررا استفاده می شود همچون وسایل اندازه گیری و دستگاههای نشان دهنده مروی شده است. یک بخش نیز در مورد رکوردهای ثبت شده است وابعادی را که در یک سند رسمی نتایج بازرسی چشمی باید در

نظر گرفته شود را بیان می کند. بالاخره این راهنما مرجع یا مطالب پیشتری را در بر میگیرد که ضرورت هایی با جزئیات بیشتر را برای برنامه های بازرسی چشمی ویژه در اختیار قرار می دهد.

۲- پیش نیازها

۱- اطلاعات عمومی. همانند روشاهای دیگر بازرسی غیر مخرب، پیش نیازهای مختلف وجود دارد که باید قبل از انجام آزمون چشمی در نظر گرفته شود. بعضی از مشخصات بسیار رایج که باید در نظر گرفته شود در پایین بحث شده است.

۲- تیزیینی. یکی از پیش نیازهای بسیار واضح این است که بازرس چشمی تیزیینی و دقت چشم کافی برای انجام بازرسی داشته باشد. در این مورد باید بینایی کافی در دور و نزدیک با استفاده از عینک یا بدون آن در نظر گرفته شود. یک بازرسی چشمی دوره ای مستند از ملزومات بسیاری از کدها و مشخصات می باشد و معمولاً بعنوان تمرین خوبی در نظر گرفته می شود. تست چشم (بینایی) بوسیله یک شخص صلاحیت دار، یکی از پیش نیازهای تاییدیه AWS به عنوان بازرس جوش تایید شده (CWI) و یا کمک بازرس جوش تایید شده (CAWI) می باشد.

۳- تجهیزات. آزمون های چشمی که به استفاده از ابزار و تجهیزات ویژه ای نیاز دارند، به کاربرد و میزان دقت مورد نیاز برای بازرسی بستگی دارد. بعضی از ابزار ممکن است به خصوصیات خاصی قبل از استفاده نیاز داشته باشند مانند کالیبراسیون. اگر چه در این راهنما بطور اجمالی درباره آزمون چشمی بحث شده است ولی مفاهیم مختلف و تنوع زیادی در تجهیزات وجود دارد. بعنوان یک قانون عمومی آن ابزاری که با یک کد و مشخصات ویژه ای مطابقت می کند، و برای اندازه گیری با دقیقی که قابل پذیرش باشد یا با نیاز بازرسی توافق کند می تواند استفاده شود.

۴- تجربه و کارآموزی. از دیگر پیش نیاز ها این است که بازرس چشمی باید داشش و مهارت کافی بر انجام دقیق آزمون داشته باشد. داشش و مهارت از طریق تحصیل و یا کارآموزی بدست می آیند. هر دو روش بصورت (کلاسهای آموزشی) و یا در کار می توانند حاصل شوند. تنوع روشها و پروسه های کسب کردن داشش و مهارت بسیارند ولی هنر خوب قضاوت کردن به راحتی و آسانی بدست نمی آید. باید به افراد مختلف فرصت کافی برای درک نکات کلیدی راجع به آماده سازی اتصالات، پیش حرارت جوشکاری، دمای بین پاس (Interpass)، تغییر شکل جوش (Distortion)، مواد مصرفی جوش و دیگر مواد داده شود. بعلاوه زمان داده شود تا با سیاری از انواع گوناگون ساخت آشنا شوند.

۵- پروسیجرها. پیشرفت روشاهای استاندارد که روش شناسی (متدولوژی) آزمون و میزان پذیرش را پوشش می دهد، یک تعیین کننده ای است که ممکن است بطور قابل توجهی به صحت و سازگاری اضافه

کند. چنین روشهایی که بطور معمول بوسیله کارفرما تهیه می شوند و نوعاً شامل دستورات جزء به جزئی که به پروسه های مختلف ساخت مربوط می شود، ملزومات جزء به جزء مشتری و میزان بازرگانی می شود. مواردی مثل چه کسی بازرگانی انجام می گیرد، چه وقت بازرگانی انجام می گیرد، چگونه آزمون انجام گیرد، و کجا آزمون انجام گیرد؛ نوعاً در روش کار شامل شده است.

فاکتورهای جزء به جزء آزمون شامل مواردی همچون طرز کار، تصاویر، فهرستهای کنترل خواص، نیاز به تجهیزات و دیگر موارد می شود. هنگامی که پروسیجرها نوشته شده در دسترس نمی باشد، ممکن است از بازرگان خواسته شود تا مستقیماً با کدها و مشخصات کار کند.

۶- برنامه های تاییدیه . برای مطمئن شدن از اینکه بازرگان چشمی با صلاحیت می باشند) یعنی پیش نیازهای کافی برقرار می باشد) باید پرسنل بازرگان چشمی بطور رسمی تایید شوند. گواهینامه(Certification) (مدرک تایید می باشد. موسسه جوشکاری آمریکا برنامه های CWI (بازرس جوشکاری تایید شده) و (CAWI) (کمک بازرگان جوشکاری را ارائه داده است. برنامه های دیگری برای بازرگان چشمی جوشکاری ممکن است استفاده شود

۷- ایمنی . بازرگان چشمی باید تعليمات کافی در تمارین ایمنی جوشکاری را دریافت نمایند. خطرهای ایمنی بالقوه بسیاری وجود دارد (الکتروسیستم، گازهای فوام ها، اشعه UV (ماوراء بنفش)، گرمایش...) هر کسی که برای کار با رفت و آمد به محیط جوشکاری می اید باید در مورد ایمنی جوشکاری یک دوره کارآموزی بگذراند.

۳- اصول بازرگانی چشمی .

۱- اطلاعات عمومی . در بسیاری از برنامه های تدوین شده توسط سازنده یا تولید کننده جهت کنترل کیفیت محصولات، از آزمون چشمی به عنوان اولین تست و یا در بعضی موارد به عنوان تنها متذکر از زیبایی بازرگانی استفاده می شود. اگر آزمون چشمی بطور مناسب اعمال شود، این ارزشمندی می تواند واقع گردد. بعلاوه یافتن محل عیوب سطحی، بازرگانی چشمی می تواند عنوان تکنیک فوق العاده کنترل پروسه برای کمک در شناسایی مسائل و مشکلات مابعد ساخت بکار گرفته شود.

آزمون چشمی روشنی برای شناسایی نواقص و ممایب سطحی می باشد. تیجنتا هر برنامه کنترل کیفیت که شامل بازرگانی چشمی می باشد، باید محتوی یک سری آزمایشات متوالی انجام شده در طول تمام مراحل کاری در ساخت باشد. بدین گونه بازرگانی چشمی سطوح عیوب که در مراحل ساخت اتفاق می افتد، میسر میشود.

کشف و تعمیر این عیوب در زمان فوق، کاهش هزینه قابل توجهی را در بر خواهد داشت. بطوري که نشان داده شده است بسیاری از عیوبی که بعدها با روشهای تست پیشرفته تری کشف می شوند، با برنامه بازرگانی


پس نه تنها رکوردهای خوب بازرگانی که آنها را نوشته اند را محافظت می نماید بلکه در توافق با خط مشی استانداردهای یکنواخت یاری می رساند. هر کاری که با نظارت استاندارد و یا کدبه بازرگانی آزمون و یا تست نیاز دارد نیز ممکن است به ثبت اطلاعات نیازمند باشد.

محمد رضازاده

بازرسی فنی - لاران

۸۳/۰۷/۱۳

استفاده می شوند. یک فایبرسکوپ قابل انعطاف(flexible) اساساً یک نوع ابزار نوری می باشدند. این ابزار به بازرسان امکان رؤیت داخل حفره های کوچک و گوشه های دایره ای را می دهد. این دستگاهها همچنین با لنزهای بزرگ کننده(ذره بینی) موجود می باشند. امکان نمایش تصویر روی پرده وجود دارد و نتایج قابل ذخیره خواهند بود. شکل ۴۵ استفاده از یک بورسکوپ را توضیح می دهد.

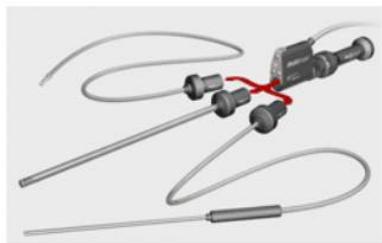

۶- ثبت اطلاعات

بعد از اینکه بازرسی به اتمام رسید، ناحیه معیوب باید بگونه ای شناسانده شود که از مکان آن و اینکه بطور مناسب تعمیر گشته، اطمینان حاصل شود.

روشهای بسیاری برای اینکار وجود دارد که شرایط خاص نشان می دهد که استفاده از کدام سیستم نشانه گذاری (Marking system) مؤثرتر واقع می شود.

یکی از روشهای رایج، ثبت نوع، اندازه و مکان (موقعیت) عیوب می باشدتا توان آنها را مکان بایی کرده و شناسایی شود و در نهایت تعمیر شوند.

شاید روش مؤثرتر، شناسایی ناحیه معیوب بوسیله نشانه گذاری بطور مستقیم روی قطعه مربوطه باشد. ممکن است بعضی شرایط نیاز به استفاده از هر دو روش را داشته باشد.

یک بازرس باید بتواند یک سری اطلاعات مناسب را ثبت نماید. بازرسان باید بتوانند گزارشات را بصورت واضح و مختصر و کوتاه بنویسند، تا بعداً اگر مسئولین تصمیمات گرفته شده را مور کردن به راحتی دلایل آن را بفهمند.

گزارشات بازرسی باید مختصر و کوتاه باشد و در همان حال آنقدر کامل باشد که برای کسی که با محصول بازرسی شده آشنایی ندارد واضح باشد.

در تهیه رکوردها، تا جایی که می توان باید ابتدایی ترین نتایج در آن آورده شود اگرچه در هنگام نوشت آنها کاملاً قابل فهم باشند زیرا که بعدها امکان دارد بطور بسیار واضح به یاد نیایند.

چشمی قبل، حین و بعد از جوشکاری به راحتی قابل کشف می باشدند. سازندگان فایده یک سیستم کیفیتی که بازرسی چشمی منظمی داشته است را بخوبی درک کرده اند.

میزان تاثیر بازرسی چشمی هنگامی بهتر می شود که یک سیستمی که تمام مراحل پروسه جوشکاری (قبل، حین و بعد از جوشکاری) را پوشاند، نهادینه شود. هر چه پروسه آزمون زودتر به سیستم وارد شود، پوشش بهتر خواهد بود.

۳-۲ قبل از جوشکاری. قبل از جوشکاری، یک سری موارد نیاز به توجه بازرس چشمی دارد که شامل زیر است:

۱. مرور طراحی ها و مشخصات
۲. چک کردن تاییدیه پروسیجرها و پرسنل مورد استفاده
۳. بنانهادن نقاط تست
۴. نصب نقشه ای برای ثبت نتایج
۵. مرور مواد مورد استفاده
۶. چک کردن ناپیوستگی های فلز پایه
۷. چک کردن فیت آپ و تراز بندی اتصالات جوش
۸. چک کردن پیش گرمایی در صورت نیاز

اگر بازرس توجه بسیار دقیقی به این آیتم های مقدماتی بکند، می تواند از بسیاری مسائل که بعدها ممکن است اتفاق بیافتد، جلوگیری نماید. مساله بسیار مهم این است که بازرس باید بداند چه چیزهایی کاملاً مورد نیاز می باشد. این اطلاعات را می توان از مور مستندات مربوطه بدست آورده با. مور این اطلاعات، سیستمی باید بنا نهاده شود که تضمین کند رکوردهای کامل و دقیقی را می توان بطور عملی ایجاد کرد.

۱-۳ نقاط نگهداری (Hold Points).

باید بنا نهادن نقاط هلد یا نقاط نگهداری جایی که آزمون باید قبل از تکمیل هر گونه مراحل بعدی ساخت انجام شود، در نظر گرفته شود. این موضوع در پروژه های بزرگ ساخت یا تولیدات جوشکاری انبوه، بیشترین اهمیت را دارد.

۲-۳ روشهای جوشکاری. مرحله دیگر مقدماتی این است که اطمینان حاصل کنیم آیا روشهای قابل اعمال جوشکاری، ملزومات کار را برآورده می سازند یا نه؟ مسندات مربوط به تایید یا صلاحیت های جوشکاران هر کدام بطور جداگانه باید مرو شود. طراحی ها و مشخصات معین می کند که چه فلزهای پایه ای باید به یکدیگر متصل شوند و چه فلز پرکننده باید مورد استفاده قرار گیرد. برای جوشکاری سازه و دیگر کاربردهای بحرانی، جوشکاری بطور معمول بر طبق روشهای تایید شده ای که متغیرهای اساسی پروسه را

ثبت می کنند و بوسیله جوشکارانی که برای پروسه، ماده و موقعیتی که قرار است جوشکاری شود تایید شده اند. انجام می گیرد. در بعضی موارد مراحل اضافی برای آماده سازی مواد مورد نیاز می باشد. بطور مثال در جاهایی که الکترودهای از نوع کم-هیدروژن مورد نیاز باشد، وسایل ذخیره آن باید بوسیله سازنده در نظر گرفته شود.

۳-۲-۳ مواد پایه. قبل از جوشکاری، شناسایی نوع ماده و یک تست کامل از فلزات پایه ای مربوطه باید انجام گیرد. اگر یک ناپیوستگی همچون جدالایگی صفحه وجود داشته باشد و کشف نشده باقی بماند روى صحت ساختاری کل جوش احتمال تاثیر دارد. در بسیاری از اوقات جدالایگی در طول لبه ورقه قابل رویت می باشد بخصوص در لبه هایی که با گاز اکسیژن برش داده شده است.


۴-۲-۴ مونتاژ اتصالات. برای یک جوش بحرانی ترین قسمت ماده پایه، ناحیه ای است که برای پذیرش فلز جوشکاری به شکل اتصال، آماده سازی می شود. اهمیت مونتاژ اتصالات قبل از جوشکاری را نمی توان به اندازه کافی تأکید کرد. بنابراین آزمون چشمی مونتاژ اتصالات از تقدم بالایی برخوردار است. مواردی که قبل از جوشکاری باید در نظر گرفته شود شامل زیر است:

۱. زاویه شیار
۲. دهانه ریشه
۳. ترازبندی اتصال
۴. پشت بند
۵. الکترودهای مصرفی
۶. تمیز بودن اتصال
۷. خال جوش ها
۸. پیش گرم کردن

هر کدام از این فاکتورها رفتار مستقیم روی کیفیت جوش بوجود آمده، دارند. اگر مونتاژ ضعیف باشد، کیفیت جوش احتمالاً زیر حد استاندارد خواهد بود. بدقت زیاد در طول اس梅بل کردن یا سوار کردن اتصال می تواند تاثیر زیادی در بهبود جوشکاری داشته باشد. اغلب آزمایش اتصال، قبل از جوشکاری بی نظمی هایی درباره کد آشکار می سازد، البته این بی نظمی ها، محلهایی می باشند که در طول مراحل بعدی بدقت می توان آنها را بررسی کرد. برای مثال، اگر اتصالی از نوع T-joint (برای جوشهای گوشه ای، شکاف وسیعی از ریشه نشان دهد)، اندازه جوش گوشه ای مورد نیاز باید به نسبت مقدار شکاف ریشه افزوده شود. بنابراین اگر بازرس بداند چنین وضعیتی وجود دارد، مطابق به آن، نقشه یا اتصال جوش باید علامت گذاری شود، و آخرین تعیین اندازه جوش به درستی شرح داده شود.


۵-۵-۳ سنجه مخروطی (Taper gage).

مخروطی به دهانه یک درز وارد می شود تا دهانه ریشه یا شکاف (gap) را اندازه گیری کند. اندازه گیری دهانه ریشه از طریق سنجه فوق در نقطه ای گرفته می شود که سنجه در آنجا به راحتی در درز(شکاف) با توجه به شکل ۴۳ قرار بگیرد.

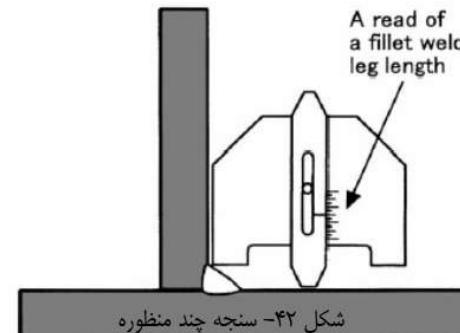

شکل ۴۲- سنجه چند منظوره


۵-۵-۴ سنجه Hi-Lo. سنجه Hi-Lo که سنجه ناجفتی (Mismatch gage) نیز نامیده می شود برای اندازه گیری تراز بندی (هم محوری) داخلی درز یک لوله بکار می رود. بعد از اینکه سنجه داخل شده و تنظیم شد، پیچ شستی را محکم کرده و سپس ابزار برای اندازه گیری نامحوری (ناجفتی) برداشته می شود. این موضوع در شکل ۴۴ نشان داده شده است.

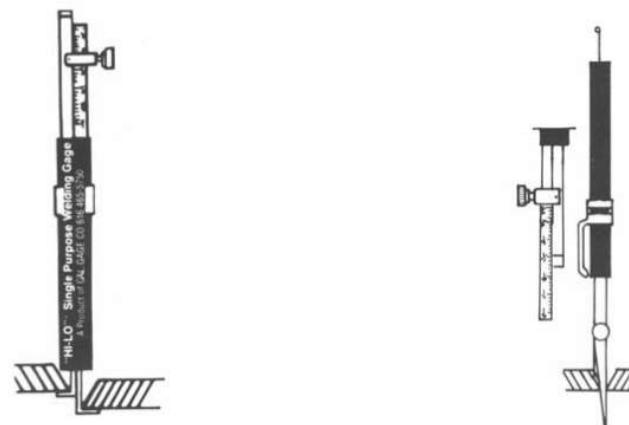

شکل ۴۴- سنجه ناجفتی

۵-۶ فایبرسکوپ و بورسکوپ (Fiberscopes and Borescopes). این وسایل اندازه گیری، ابزار فیبر نوری می باشند که برای آزمون جوش هر جا که دسترسی به سطح جوش محدود باشد

برای اندازه گیری یک جوش گوشه ای مقرر تیغه ای که با اندازه جوش گوشه ای مربوطه مطابقت می کند و دو انحنای مقرر دارد، همانگونه که در شکل ۴۱ نمایش داده شده است، انتخاب می شود. پس از قرار دادن لبه پایینی تیغه روی صفحه مینا و تماس دادن سر آن به اجزای بالایی جوش، تصویری که بوسیله دو انحنای مقرر تشکیل می شود باید در مرکز سطح جوش واقع شود. بدین گونه می توان اندازه گلویی جوش را بدست آورده باید این ترتیب اگر قسمت مرکزی سنجه با جوش تماس پیدا نکند، جوش فوق اندازه گلویی کمی خواهد داشت.

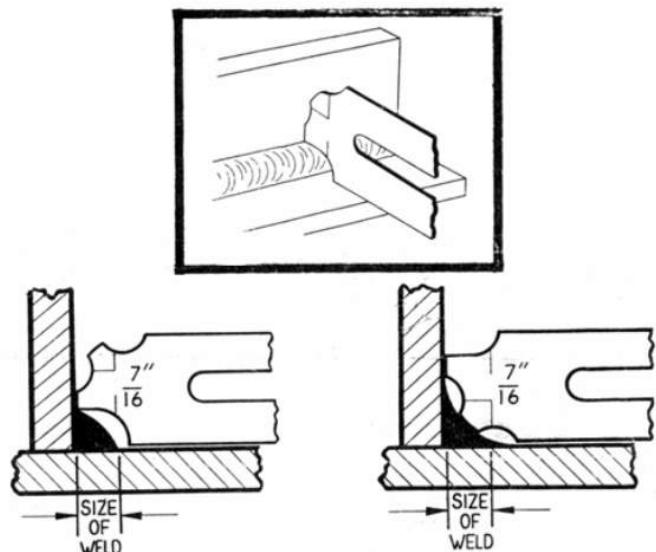

شکل ۴۰- اندازه گیری جوش گوشه ای محدب

شکل ۴۱- اندازه گیری جوش گوشه ای م-curvilinear

۵-۵-۲ سنجه چند منظوره. امروزه سنجه های چند منظوره جوشکاری مختلفی در بازار یافت می شود. یک سنجه چند منظوره قادر به انجام بسیاری از اندازه گیری ها از جمله اندازه گیری تحدب و تقریر جوشهای گوشه ای، جوشهای تقویتی (weld reinforcement) و دهانه ریشه (root opening) می باشد. جزئیات استفاده از همه این سنجه های گوناگون خارج از این مقوله است بنابراین باید طرز استفاده هر کدام از سنجه ها را به دقت دنبال کنید. شکل ۴۲ یکی از این سنجه ها راکه برای اندازه گیری جوش گوشه ای استفاده می شود شرح می دهد.

۳-۳ حین جوشکاری. در حین جوشکاری، چندین آیتم وجود دارد که نیاز به کنترل دارد تا نتیجتاً جوش رضایت‌بخشی حاصل شود. آزمون چشمی اولین متد برای کنترل این جنبه از ساخت می باشد. این می تواند این ارزشمندی در کنترل پروسه باشد. بعضی از این جنبه های ساخت که باید کنترل شوند شامل موارد زیر می باشد:

- (۱) کیفیت پاس ریشه جوش (weld root bead)
 - (۲) آماده سازی ریشه اتصال قبل از جوشکاری طرف دوم
 - (۳) پیش گرمی و دماهای میان پاسی
 - (۴) توالی پاسهای جوش
 - (۵) لایه های بعدی جهت کیفیت جوش معلوم
 - (۶) تمیز نمودن بین پاسها
 - (۷) پیروی از پروسیجر کاری همچون ولتاژ، آمپر، ورود حرارت، سرعت.
- هر کدام از این فاکتورها اگر نادیده گرفته شود سبب بوجود آمدن ناپیوستگی هایی می شود که می تواند کاهش جدی کیفیت را در بر داشته باشد.

۱-۳-۳ پاس ریشه جوش. شاید بتوان گفت بحرانی ترین قسمت هر جوشی پاس ریشه جوش می باشد.

در نتیجه بسیاری از عیوب که بعدها در یک جوش کشف می شوند مربوط به پاس ریشه جوش می باشد. بازرسی چشمی خوب روی پاس ریشه جوش می تواند بسیار موثر باشد. وضعیت بحرانی دیگر ریشه اتصال در درزهای جوش دو طرفه هنگام اعمال جوش طرف دوم بوجود می آید. این مساله معمولاً شامل جداسازی سرباره (slag) و دیگر بی نظمی ها توسط تراشه برداری (chipping)، برداری حرارتی (thermal gouging) یا سنگ زنی (grinding) می باشد. وقتی که عملیات جداسازی کاملاً انجام گرفت آزمایش منطقه گودبرداری شده قبل از جوشکاری طرف دوم لازم است. این کار به خاطر این است که از جاذشن تمام ناپیوستگی ها اطمینان حاصل شود. اندازه یا شکل شیار برای دسترسی راحت تر به تمام سطوح امکان تعییر دارد.

۳-۳-۲ پیش گرمی و دماهای بین پاس. پیش گرمی و دماهای بین پاس می توانند بحرانی باشند و اگر تخصیص یابند قابل اندازه گیری می باشند. محدودیت ها اغلب بعنوان می نیمم، ماکزیمم و یا هر دو بیان می شوند. همچنین برای مساعدت در کنترل مقدار گرما در منطقه جوش، توالی و جای تک تک پاسها اهمیت دارد. بازرس باید از اندازه و محل هر تعییر شکل یا چروکیدگی (shrinkage) سبب شده بوسیله حرارت

جوشکاری آگاه باشد. بسیاری از اوقات همزمان با پیشرفت گرمای جوشکاری اندازه گیری های تصحیحی گرفته می شود تا مسائل کمتری بوجود آید.

۳-۳-۳ آزمایش بین لایه ای . برای ارزیابی کیفیت جوش هنگام پیشروی عملیات جوشکاری، بهتر است که هر لایه بصورت چشمی آزمایش شود تا از صحت آن اطمینان حاصل شود. همچنین با این کار می توان دریافت که آیا بین پاسها بخوبی تمیز شده اند یا نه؟ با این عمل می توان امکان روی دادن ناخالصی سرباره در جوش پایانی را کاهش داد. بسیاری از این گونه موارد احتمالاً در دستورالعمل جوشکاری اعمالی، آورده شده اند.

در این گونه موارد، بازرسی چشمی که در طول جوشکاری انجام می گیرد اساساً برای کنترل این است که ملزومات روش جوشکاری رعایت شده باشد.

۴-۳ بعد از جوشکاری. بسیاری از افراد فکر می کنند که بازرسی چشمی درست بعد از تکمیل جوشکاری شروع می شود. به هر حال اگر همه مرحله که قبلاً شرح داده شد، قبل و حین جوشکاری رعایت شده باشد، آخرین مرحله بازرسی چشمی به راحتی تکمیل خواهد شد. از طریق این مرحله از بازرسی نسبت به مرحله که قبلاً طی شده و نتیجتاً جوش رضایت بخشی را بوجود آورده اطمینان حاصل خواهد شد. بعضی از مواردی که نیاز به توجه خاصی بعد از تکمیل جوشکاری دارند عبارتند از:

- (۱) ظاهر جوش بوجود آمده
- (۲) اندازه جوش بوجود آمده
- (۳) طول جوش
- (۴) صحت ابعادی
- (۵) میزان تغییر شکل
- (۶) عملیات حرارتی بعد جوشکاری

هدف اساسی از بازرسی جوش بوجود آمده در آخرین مرحله این است که از کیفیت جوش اطمینان حاصل شود. بنابراین آزمون چشمی چندین چیز مورد نیاز می باشد. بسیاری از کدها و استانداردها میزان ناپیوستگی هایی که قابل قبول هستند را شرح می دهد و بسیاری از این ناپیوستگی ها ممکن است در سطح جوش تکمیل شده بوجود آیند.

۴-۳-۳ ناپیوستگی ها . بعضی از انواع ناپیوستگی هایی که در جوشها یافت می شوند عبارتند از:

- (۱) تخلخل
- (۲) ذوب ناقص
- (۳) نفوذ ناقص در درز

۵-۳ مدادهای رنگی حساس به دما. مدادهای رنگی حساس به دما غالباً برای نشان دادن تقریبی دما استفاده می شوند. نشانه مداد رنگی روی ناحیه ای از فلز که باید چک شود ایجاد می گردد؛ بطور مثال، وقتی از یک مداد رنگی ۵۰۰ درجه استفاده می نماییم، دمای قطعه حداقل باید ۵۰۰ درجه باشد تا نشانه مداد رنگی ذوب شود. این اندازه گیری معمولاً باید درون یک اینچ(۲۵ میلیمتر) از جوش روی فلز مینا ایجاد گردد. نشانه گذاری های مداد رنگی هرگز نباید مستقیماً روی جوش اعمال شود زیرا باعث آسودگی جوش خواهد شد. این مساله در شکل ۳۷ توضیح داده شده است.

۴-۴ دماستنج های متصل به سطح. دماستنج سطحی نشاندهنده مستقیم دمای سطحی اوله یا قسمتهای دیگر اتصال می باشد. آهنربای دائمی دماستنج آنرا به فلز مبنای آهنی متصل می کند اما دماستنج باید به فلز مبنای که غیر آهنی است متصل شود. دماخوانی ها باید بسیار نزدیک به ناحیه جوش ترجیحاً درون ۳ اینچ از جوش، از هر دو طرف انجام گیرد که در شکل ۳۸ نشان داده شده است. پیرومتر(pyrometer) ابزار الکتریکی است که نشان دهنده مستقیم دما می باشد. پیرومترها اغلب هنگامی استفاده می شوند که دمای اندازه گیری شده ممکن است از حدود دماستنج چیزی ای یا انواع دیگر دماستنج ها بالاتر رود. پروب(probe) روی قطعه کار قرار می گیرد و دما از طریق درجه بندی یا ارقام دیجیتالی خوانده می شود. بعضی از این دستگاهها دکمه ای دارند که در صورت تمايل فشار داده شده و می توانند مقدار دمای خوانده شده را نگهدارند. این نوع ابزار دقیق و صحت بیشتری نسبت به دماستنج سطحی یا مداد رنگی که قبلاً شرح داده شد دارند. شکل ۳۹ استفاده از پیرومتر را شرح می دهد.

۵-۵ وسایل اندازه گیری جوش (سنجه های جوش).

۱-۵-۵ سنجه جوش گوشه ای(fillet weld gage) سنجه جوش گوشه ای وسیله اندازه گیری سریع بسیاری از جوشهای گوشه ای در اندازه $\frac{1}{8}$ in ($\frac{3}{25}$ mm) تا 1 in (25 mm) می باشد. این وسیله هر دو جوش گوشه ای محدب و مقعر را اندازه می گیرد. برای اندازه گیری یک جوش گوشه ای محدب، تیغه ای که با اندازه جوش گوشه ای مربوطه مطابقت می کند و انحنای مقعر دارد، انتخاب می شود. همانطور که در شکل ۴۰ دیده می شود، لبه پایینی تیغه روی صفحه مینا قرار می گیرد و سر تیغه به اجزای بالایی جوش نزدیک می گردد.

انگشت باشند و باید قبل از کنار گذاشتن، آنها را پاک کرد. مواختلت و نگهداری از آنها را باید تمرين کرد تا از خراش ها یا شکستگی و دندانه ای شدن سطوح تماس، صفحات مدرج و عقریک دار جلوگیری نمود. وسایل اندازه گیری باید با یک پارچه نرم و غیر پنه ای که با استفاده از روغن پارافین قابل از انبار آنها پوشانده شوند. وقتی لازم است که یک وسیله اندازه گیری (سنجه) قبل از قرائت یک اندازه گیری برداشته شود، قفل آن باید در ضامن گذاشته شود و با دقت سنجه برداشته شود. سنجه نباید از روی قطعه کار بзор باز شود و یا روی آن چفت شود. صفحه سنجه نباید پشت قطعه کار تکان داده شود زیرا که این تکاهها سبب ایجاد سطوح ناهموار روی سنجه می شوند.

۱-۲-۵ کالیبراسیون تجهیزات آزمون. بعضی از صنایع نیازمند استفاده از ابزار اندازه گیری کالیبر شده هستند. کالیبراسیون مقایسه ای است بین ابزار اندازه گیری با یک استاندارد مرجع که تولرانس نزدیکتر و دقت مشخصی دارد.

این مقایسه عموما به یک استاندارد اعمال می شود که صحت آن در سازمان ملی استانداردها قابل ردیابی می باشد. کالیبراسیون معمولا روی یک رکورد دائمی مستند می شود و یک برچسب تاییدیه روی ابزار می چسبانند که تاریخی که ابزار دوباره باید کالیبره شود را نشان می دهد. یک سیستم کالیبراسیون مؤثر باید فراخوانی و کالیبراسیون تمام وسایل اندازه گیری دقیق را تحت کنترل خود در یک برنامه زمان بندی شده دوره ای از قبل تعیین شده، تضمین نماید.

قبل از استفاده یک وسیله اندازه گیری کنترل شده، بازرس باید از وجود برچسب تاییدیه کالیبراسیون و اینکه تاریخ کالیبراسیون نگذشته باشد اطمینان حاصل نماید. هر وسیله اندازه گیری که از تاریخ انقضای آن گذشته باشد باید قبل از استفاده کالیبره شده و تایید شود. بعلاوه برچسبهای کالیبراسیون تمام ابزار اندازه گیری کنترل شده باید شماره سریال یکتایی برای خود داشته باشند. شماره سریال از این جهت مفید خواهد بود که در صورت اینکه برچسب کالیبراسیون بطور غیرعمدی بیافتد، کالیبراسیون آن قابل ردیابی خواهد بود.

شماره سریال هنگامی که وسایل اندازه گیری و سنجه ها آنقدر کوچک باشند که نتوانند برچسب کالیبراسیون را بر روی خود نگهداشتن ضروری خواهد بود.

۱-۲-۶ آمپرسنچ ها. آمپرسنچ ایندر دار ابزار قابل حمل بی نظری است که بدون تماس الکتریکی به مدار، جریانی که در مدار وجود دارد را اندازه می گیرد. این ابزار روش کارآمدی برای مشخص کردن آمپرایزی که در مدت جوشکاری استفاده شده است می باشد. (دستورالعمل جوشکاری را چک کنید). با قرار دادن گیره های انبر دور یک هادی حامل جریان همانطور که در شکل ۳۶ نشان داده شده است، در واحد آمپر می توان جریان را بدست آورد.

(۴) بریدگی(سوختگی) کناره جوش
 (۵) رویه هم افتادگی
 (۶) ترکها
 (۷) ناخالصی های سرباره
 (۸) گرده جوش اضافی(بیش از حد)
 در حالی که ملزمومات کد امکان دارد مقادیر محدودی از بعضی از این ناپیوستگی ها را تایید نماید ولی عوب ترک و ذوب ناقص هرگز پذیرفته نمی شود.
 برای سازه هایی که تحت بار خستگی یا سیکلی (Cyclic) می باشند، خطر این ناپیوستگی های سطحی افزایش می باید. در اینگونه شرایط، بازرسی چشمی سطوح پر اهمیت ترین بازرسی است که می توان انجام داد.

وجود سوختگی کناره (Undercut)، رویه افتادگی (Overlap) و کنتور نامناسب سبب افزایش تنش می شود؛ بار خستگی می تواند سبب شکستهای ناگهانی شود که از این تغییر حالتها بیکه بطور طبیعی روی می دهد، زیاد می شود. به همین خاطر است که بسیاری اوقات کنتور مناسب یک جوش می تواند بسیار با اهمیت تر از اندازه واقعی جوش باشد، زیرا جوشی که مقداری از اندازه واقعی کمتر باشد، بدون ناخالصی ها و نامنظمی های درشت، می تواند بسیار رضایت بخش تر از جوشی باشد که اندازه کافی ولی کنتور ضعیفی داشته باشد.

برای تعیین اینکه مطابق استاندارد بوده است، بازرس باید کنترل کند که آیا همه جوشها طبق ملزمومات طراحی از لحاظ اندازه و محل (موقعیت) صحیح می باشند یا نه؟ اندازه جوش گوشه ای (Fillet) بوسیله یکی از چندین نوع سنجه های جوش برای تعیین بسیار دقیق و صحیح اندازه تعیین می شود. در مورد جوشهای شیاری (Groove) باید از لحاظ گرده جوش مناسب دو طرف درز را اندازه گیری کرد. بعضی از شرایط ممکن است نیاز به ساخت سنجه های جوش خاص داشته باشند.

۱-۴-۳ عملیات حرارتی بعد از جوشکاری. به لحاظ اندازه، شکل، یا نوع فلز پایه ممکن است عملیات حرارتی بعد از جوش در روش جوشکاری اعمال شود. این کار فقط از طریق اعمال حرارت (گرمای) در محدوده دمایی بین پاس یا نزدیک به دمای آن، صورت می گیرد تا از لحاظ متالورژیکی خواص جوش بوجود آمده را کنترل نمود. حرارت دادن در درجه حرارت دمای بین پاس، ساختار بلوری را به استثناء موارد خاص تحت تاثیر قرار نمی دهد. بعضی از حالات ممکن است نیاز به عملیات تنفس زدایی حرارتی داشته باشند. بطوری که قطعات جوش خورده بتدریج در یک سرعت مشخص تا محدوده تنفس زدایی تقریبا ۱۱۰°F تا ۱۲۰°F (۵۹۰ تا ۵۶۰ درجه سانتی گراد) برای اکثر فولادهای کربنی گرمای داده می شود.

بعد از نگهداری در این دما به مدت یک ساعت برای هر اینچ از ضخامت فلز پایه، قطعات جوش خورده تا دمای حدود 600°F (۳۱۵ درجه سانتی گراد) در یک سرعت کنترل شده سرد می‌شود. بازرس در تمام این مدت مسئولیت نظارت بر انجام کار را دارد تا از صحت کار انجام شده و تطابق با ملزمات روش کار اطمینان حاصل نماید.

۴-۳-۳ آزمایش ابعاد پایانی. اندازه گیری دیگری که کیفیت یک قطعه جوشکاری شده را تحت تاثیر قرار می‌دهد صحت ابعادی آن می‌باشد. اگر یک قسمت جوشکاری شده بخوبی جفت و جور نشود، ممکن است غیر قابل استفاده شود. اگرچه جوش دارای کیفیت کافی باشد. حرارت جوشکاری، فلز پایه را تغییر شکل داده و می‌تواند ابعاد کلی اجزاء را تغییر دهد. بنابراین، آزمایش ابعادی بعد از جوشکاری ممکن است برای تعیین متناسب بودن قطعات جوشکاری شده برای استفاده مورد نظر مورد نیاز واقع شود.

۴. شرایط سطح جوش

۱-۱ کلیات. در این قسمت، ناپیوستگی‌های (Discontinuities) بررسی می‌شوند که طبق ملزمات کدها و استانداردها، جزء عیوب قابل رد (Rejectable)، طبقه بندی نمی‌شوند، و یا احتمال رد شدن آن کم می‌باشد. در اینجا، اطلاعات آموزشی جهت شناخت این نوع ناپیوستگی‌ها ارائه شده است. ناپیوستگی‌ها در هر محلی از جوش می‌توانند بوجود آیند. بازرسی چشمی (Visual Inspection) بعد از تکمیل جوشکاری، محدود به وضعیت سطح جوش می‌باشد. برای یافتن عیوب زیر سطحی (Subsurface) نیاز به آزمون چشمی به همراه استفاده از روش‌های آزمون غیر مخرب (NDE) است. گسیختگی ساختار معمول جوش، همچون یکنواخت بودن خواص مکانیکی، متالوژیکی، یا فیزیکی قطعه و یا جوش را ناپیوستگی می‌گویند. یک ناپیوستگی الزاماً عیوب (Defect) نمی‌باشد. ناپیوستگی‌ها فقط هنگامی که از لحظه نوع، اندازه، پراکندگی یا محل وقوع از ملزمات استاندارد پیروی نکنند، قابل رد خواهند بود.

به یک ناپیوستگی قابل رد، عیوب گفته می‌شود. طبق تعریف، عیوب، یک ناپیوستگی می‌باشد که اندازه، شکل، جهت گیری، یا محل وقوع آن به گونه‌ای است که کار با آن قطعه که چنین ناپیوستگی در آن وجود دارد، بزیان آور خواهد بود.

ناپیوستگی‌ها امکان دارد در فلز جوش (Weld Metal)، منطقه متاثر از جوش (HAZ) یا Heat Affected Zone (Base Metal) بسیاری از جوشها یافته شوند. چهار نوع از

لکه‌های قوس مطلوب نیستند و اغلب از آنجایی که ممکن است در طول فرآیند خنک شدن و یا تحت شرایط خستگی (fatigue) منجر به ترکیدگی شوند، قابل قبول نمی‌باشد.

۱۵-۴ پاشیدگی فلز مذاب (قطره جوش) (spatter). قطره جوش شامل ذرات فلز است که در طول جوشکاری ذوبی خارج می‌شوند که قسمتی از جوش را تشکیل نمی‌دهند. آن ذراتی که واقعاً به فلز مبنای کنار جوش متصل اند، ناجورترین حالت قطره جوش می‌باشد. بطور کلی قطره ذراتی که دور از جوش و فلز مبنای انداخته می‌شوند، طبق تعریف، قطره جوش می‌باشد. بطور کلی قطره جوش ذراتی از فلز است که تفاوت بین مقدار فلز پر کننده که ذوب می‌شود و مقدار فلز پر کننده که بطور واقعی در درز جوش می‌نشیند را در بر می‌گیرد.

ممولاً قطره جوش بعنوان یک عیوب جدی در نظر گرفته نمی‌شود مگر اینکه وجود آن از یک سری عملیات‌های متعاقب بویژه آزمون غیر مخرب یا قابلیت سرویس قطعه ممانعت بعمل آورد. امکان دارد قطره جوش نشان دهنده این باشد که پروسه جوشکاری تحت کنترل نبوده است، به هر حال شکل ۳۵ را ببینید.

۵-تجهیزات آزمون

۱-۱ معرفی. تعدادی ابزار جهت آزمون وجود دارد که در حرفه بازرسی جوش از آنها استفاده می‌شود. در این قسمت بعضی از این ابزار و وسائل اندازه گیری که مکرراً از آنها در بازرسی چشمی جوش استفاده می‌شود بررسی شده است.

ابزاری که در این قسمت شامل شده اند عبارتند از:

- (۱) آمپرسنجر
- (۲) مدادهای رنگی حساس به دما
- (۳) دماستح های متصل به سطح
- (۴) وسائل اندازه گیری جوش
- (۵) فایبرسکوپ (fiberscopes) و بورسکوپ (borescopes)
- (۶) وسائل اندازه گیری فریت


همچنین در این بخش جزئیاتی در مورد اینکه چگونه تعیین کنیم که نور مناسب برای آزمون وجود دارد یا نه، آورده شده است.

۱-۵ بکارگیری تجهیزات آزمون. برای اطمینان از دقیقیت پیوسته تجهیزات آزمون، باید از بکارگیری نادرست یا بی دقیقی جلوگیری کرد. ابزار باید عاری از هر گونه گرد و خاک، نم و رطوبت یا اثر

دارند که به عنوان افزاینده تنش عمل می کنند و می توانند باعث ایجاد ترکیدگی در سرویس شوند.

۴-۴ تحدب و تقر. تحدب، ماکزیمم فاصله سطح جوش گوشه ای محدب است که عمود بر خطی است که گوشه های جوش را به هم متصل می کند. تحدب همانطور که در شکل ۳۲ نشان داده شده اصطلاحی است که به جوش گوشه ای نسبت داده می شود. مشابه جوشهای تقویتی، وقتی میزان این تحدب بیش از حد شود، شکاف ایجاد شده در گوشه جوش باعث ترکیدگی گوشه ای می شود. در طول جوشکاری، تحدب بیش از حد احتمال دارد که در پاسهای میانی جوشهای جوشهای چند پاسه بوجود آید، که ممکن است از روند (پروسه) تمیز کاری جلوگیری بعمل آورده و باعث بوجود آمدن ناخالصی های سرباره و یا ذوب ناقص شود. شکل ۳۳ وجود برآمدگی (تحدب) را نشان می دهد.

فرورفتگی (تقر) ماکزیمم فاصله از رویه یک جوش گوشه ای مقعر عمود بر خطی که گوشه های جوش را متصل می کند می باشد. فرورفتگی هنگامی مضر و زیان آور خواهد بود که در جوش زیر اندازه (undersized weld) بوجود آید. شکل ۳۴ را ببینید.

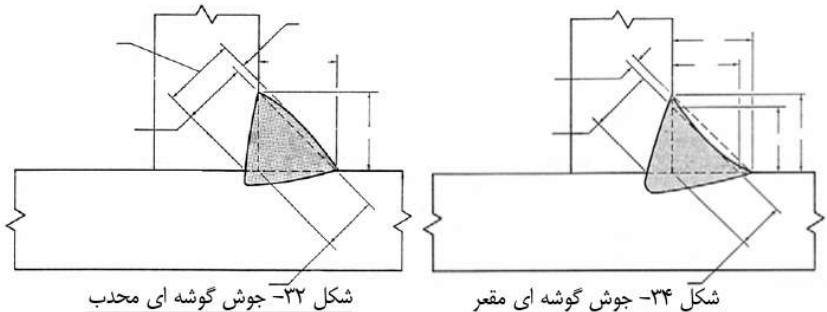

۴-۵ لکه های قوس (Arc strikes). لکه قوس یک ناپیوستگی است که شامل هر نوع فلز ثانوی جایگزیده (localized remelted metal)، فلز متاثر از حرارت، یا تغییر در پروفیل سطحی هر قسمتی از یک جوش یا فلز مینا می شود که از یک قوس نتیجه می شود. لکه های قوس هنگامی بوجود می آیند که قوس در سطح فلز مینا دور از درز جوش چه عمدتاً و چه تصادفاً شروع شود. وقتی این مساله بوجود می آید ناحیه جایگزیده ای از سطح فلز مینا وجود دارد که ذوب شده و سپس به سرعت به خاطر حرارت فروکشی حجیمی که بوسیله فلز مینای پیرامون بوجود می آید، خنک می شود.

اتصالات اساسی جوش در این راهنمای در نظر گرفته شده است: اتصال از نوع لب به لب (Butt Joint)، اتصال سپری (T)، اتصال گوشه ای (Corner)، و اتصال رویه (Lap).

انواع خاصی از ناپیوستگی های جوش و فلز مینا در فرآیندها و اتصالات جوشکاری فوق، بطور بسیار متداولی روی می دهد. بطور مثال ناخالصی از جنس تنگستن (Tungsten inclusion) که فقط در جوشهایی روی می دهد که از جوشکاری قوس تنگستن با گاز (gas tungsten arc welding) تولید شده اند.

شرایط دیگری همچون دسترسی محدود به قسمتهایی از درز جوش منجر به وقوع عیوب در جوش و ناپیوستگی های فلز مینا می شوند. در این قسمت، هر یک از انواع معمول ناپیوستگی ها با جزئیات بیشتر بررسی شده است. بعضی از نوشته ها ممکن است از اصطلاحات متفاوت برای بعضی از این ناپیوستگی ها استفاده کرده باشند؛ به هر حال تا جایی که امکان دارد برای جلوگیری از تعدد اصطلاحات باید از اصطلاحاتی که توسط AWS تعیین شده است، که در جوش ANSI/AWS A3.0 با عنوان استاندارد ۳۲ شکاف، در آنجا "ناپیوستگی از نوع ذوبی" یک اصطلاح عمومی است که برای تشریح یک سری ناپیوستگی های مختلف استفاده می شود که عبارتند از: ناخالصی های سرباره، ذوب ناقص، ذوب ناقص، نفوذ ناقص، و ناپیوستگی های کشیده شده مشابه در جوشهای ذوبی. نوع دیگر ناپیوستگی به خاطر افت گاز محافظ، ایجاد می شود، شکل ۱ را ببینید. اینگونه ناپیوستگی ها از مواردی هستند که برای سازندگان و طراحان مورد توجه قرار می گیرند.

۴-۶ تخلخل (Porosity). تخلخل یک ناپیوستگی های از نوع خفره ای می باشد که در طول انجام از طریق به تله افتادن گاز تشکیل می شود. ناپیوستگی تشکیل شده عموماً کروی می باشد ولی ممکن است استوانه ای نیز باشند. اغلب تخلخل نشان دهنده این است که پروسه جوشکاری بطور مناسب کنترل نشده است؛ یا فلز مینا یا فلز پرکننده آلوده شده است، یا اینکه ترکیب فلز مینا با فلز پرکننده جوشکاری و پروسه آن مطابقت نمی کند.

۴-۷ تخلخل پراکنده (Scattered Porosity): تخلخل پراکنده یک نوع تخلخل است که بطور گسترده ای در یک خط (یا سطح) جوش یا در چندین مهره از یک جوش چند پاسه پخش شده است. تخلخل در یک جوش وقی بوجود می آید که تکنیک جوشکاری، یا موادی که استفاده شده اند یا شرایط مهیا ساختن درز جوش، منجر به تشکیل و به تله افتادن گاز شود. اگر قطعات جوشکاری شده، به اندازه کافی آهسته خنک شود تا گاز بتواند قبل از انجام جوش به سطح جوشکاری برسد، عموماً هیچ تخلخل در جوش بوجود نخواهد آمد.

شکل ۲ وجود تخلخل پراکنده را شرح می دهد.


۴-۲-۱ تخلخل خوشه ای و خطی (Cluster & Linear Porosity): تخلخل خوشه ای دسته ای از خلل و فرج های موضعی می باشدند. این عیب اغلب به خاطر شروع یا توقف نامناسب پاس جوشکاری ایجاد می شود. شرایطی که باعث وزش قوس می شوند نیز می توانند سبب تخلخل خوشه ای شوند. تخلخل خطی تعدادی خلل و فرج می باشدند که در یک محور قرار گرفته اند. این عیب اغلب در طول سطح مشترک جوش، ریشه جوش، یا مرز بین مهره ای ایجاد شده و از طریق آلدگی گسترش می یابد بگونه ای که سبب می شود گاز در آن محلها آزاد گردد.

مثالی از تخلخل خطی، یا یک ترک طولی سبب شده در شکل ۳ نمایش داده شده است.

۴-۲-۲ تخلخل لوله ای (Piping Porosity): تخلخل لوله ای (که به آن سوراخ کرمی یا تخلخل کشیده شده نیز می گویند) اصطلاحی است که برای ناپیوستگی های کشیده شده گازی در نظر گرفته می شود. تخلخل لوله ای در جوشهای گوشه ای از ریشه جوش به طرف سطح جوش گسترش می یابد. هنگامی که تعداد کمی خلل و فرج در سطح جوش دیده شود، گودبرداری دقیق اغلب نشان خواهد داد که تعداد زیادی خلل و فرج زیر سطحی وجود دارد که به سطح جوش کشیده نشده اند. شکل ۴ تعدادی خلل و فرجهای سطحی را نشان می دهد که وقتی گودبرداری شدند تخلخل لوله ای تشخیص داده شده است.

۴-۳ ذوب ناقص (Incomplete Fusion). ذوب ناقص ذوبی است که در سرتاسر سطح ذوب مینا و بین تمام مهره های جوش مجاور که برای جوشکاری در نظر گرفته شده است روی نمی دهد. شکل ۵ ذوب ناقص را که در محلهای مختلف در جوش روی داده است نشان می دهد. شکل ۶ ذوب ناقص را نشان می دهد که در طول بازرسی چشمی رویت نشده اما از طریق رادیوگرافی یا تست آلتاسونیک پیدا شده است.

ذوب ناقص به خاطر اعمال حرارت ناکافی یا بدست گیری نادرست الکترود جوشکاری ایجاد می شود. از آنجایی که این ناپیوستگی بطور متداول بستگی به تکنیک جوشکاری دارد، از وجود آلدگی در سطحی که قرار است جوشکاری شود نیز سبب می شود. شکل ۷ مثالی از نفوذ ناقص را که در سطح شیار جوشکاری با قوس الکترود مغزه دار در فولاد روی داده است را نشان می دهد. شکل ۸ و ۹ وجود ذوب ناقص (سرد جوشی "Cold lap") را بین تک مهره

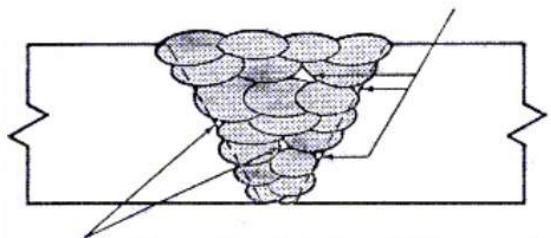

شکل ۵ - موقعیت های مختلف ذوب ناقص اینجا که این ناپیوستگی بطور متداول بستگی به تکنیک جوشکاری دارد، از وجود آلدگی در سطحی که قرار است جوشکاری شود نیز سبب می شود.

شکل ۷ مثالی از نفوذ ناقص را که در سطح شیار جوشکاری با قوس الکترود مغزه دار در فولاد روی داده است را نشان می دهد. شکل ۸ و ۹ وجود ذوب ناقص (سرد جوشی "Cold lap") را بین تک مهره

که تشهیای مانده در بیشترین حد خود وجود دارند، یافت می شوند. ترکهای زیر بستر جوش ممکن است یک مساله جدی ایجاد کنند وقتی که بطور پیوسته سه جزء زیر حضور داشته باشند:

(۱) هیدروژن

(۲) ساختار میکروسکوپی حساس به ترک

(۳) تشن

شکل ۲۹ وجود یک ترکیدگی زیر بستر جوش را نشان می دهد که با ازمون چشمی دیده نمی شود، مگر اینکه جسم مقطع زده شود.

۴-۴ ناخالصی سرباره (Slag inclusions): ناخالصی سرباره از جنس جامد نافلزی هستند که در فلز جوش و یا بین فلز جوش و فلز مینا به دام (entrapped) می افتد. ناخالصی های سرباره نواحی درون سطح مقطع جوش و یا در سطح جوش هستند، جایی که فلاکس مذاب که برای محافظت از فلز مذاب استفاده گردیده بطور مکانیکی درون فلز منجمد شده به دام افتاده اند.

این سرباره منجمد شده قسمتی از سطح مقطع جوش که فلز در آنجا روی خودش ذوب نشده است را نشان می دهد. این مساله می تواند در شرایط ضعیف شده ای که احتمال معیوب کردن قابلیت تعمیر قطمه را دارد، اتفاق بیافتد.


اگر چه معمولاً سرباره ها ناپیوستگی های زیر سطح (subsurface) می باشند، ناخالصی ها احتمال دارد که در سطح جوش نیز بوجود آیند، همانطور که در شکل ۳۰ نیز دیده می شود.

همانند ذوب ناقص، ناخالصی های سرباره احتمال دارد که بین فلز مینا و جوش و یا بین تک تک پاس های جوش بوجود آیند. در نتیجه آخال سرباره اغلب به خاطر ذوب ناقص بوجود می آیند.

۴-۵ گرده جوش (Groove weld): جوش تقویتی، جوشی است که بیش از اندازه ای که برای پر کردن شیار در جوش شیاری (groove weld) لازم است، فلز جوش استفاده شود.

همانطور که در شکل ۳۱ نشان داده شده است، آن مقداری از فلز جوش که در جوش شیاری بالاتر از سطح فلز مینا قرار دارد جوش تقویتی نام دارد. تمام پاسهای تقویتی یک اثر شکافی (notch effect) در پاس جوش از خود به جای می گذارند. گرده جوش وقتی بیش از حد خود باشد به استحکام جوش نمی افزاید بلکه بعنوان یک افزاینده تشن جهت تقویت تشن اعمالی عمل می کند. هر چه جوش تقویتی بزرگتر باشد زاویه گوش جوش کمتری بوجود می آید، که اثر شکافی بزرگتر را بوجود می آورد.

جوشهای تقویتی که بیش از حد باشند تمایل به ایجاد اثر شکافی های قابل توجهی در گوش جوش

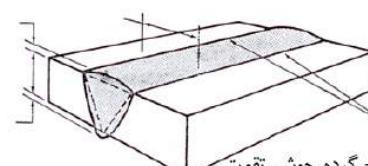


شکل ۳۱ - گرده جوش تقویتی

۴-۱۰-۴ ترکهای چاله جوش (Crater Cracks). ترکهای چاله جوش در دهانه جوش روی می دهد و به خاطر پایان (قطع شدن) نامناسب قوس جوشکاری تشکیل می شوند. اصطلاح ترک ستاره ای (Star cracks) را در مورد ترکهای چاله جوش بکار می بردند با وجود اینکه ممکن است آشکال دیگری داشته باشد.

ترکهای چاله جوش جزء ترکهای گرم سطحی هستند که معمولاً یک دسته خطوطی شیبه ستاره را تشکیل می دهد. شکل ۲۵ ترک چاله جوش که در یک خال جوش قوس تنگستن با گاز در آلومینیم روی داده است را نشان می دهد. در شکل ۲۶ عکسی از جوشکاری آلومینیم با قوس تنگستن با گاز نشان داده شده است به طوری که ترک گلویی طولی که دور محیط جوش گوشه ای دایره ای است منتشر شده است.

۴-۱۰-۵ ترکهای گوشه ای (Toe cracks). ترکهای گوشه ای معمولاً جزء ترکهای سرد می باشند. این ترکها از گوشه جوش که در آنجا تنشهای مهار کننده (restraint stresses) به وفور وجود دارند آغاز شده و منتشر می شوند. شکل ناگهانی در گوشه که به سبب برجستگی بیش از حد یا تقویت جوشکاری (گرده جوش) تغییر می کند، می تواند تنشهها را تقویت کند و گوشه جوش را مستعد ترک خودن کند.

شکل ۲۷ ظاهر ترکهای گوشه ای در یک اتصال T-Joint (T-Joint) نشان می دهد، و شکل ۲۸ عکسی از ترک گوشه ای را نمایش داده است.

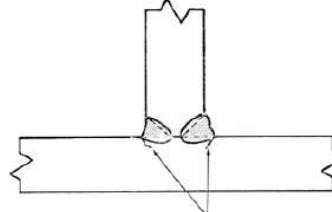


شکل ۲۷ - ترکهای گوشه ای

ترکهای گوشه ای تقریباً عمود به سطح فلز میان آغاز می شوند. این ترکها بطور معمول نتیجه تنشهای انقباضی حرارتی هستند که بر روی ناجیه متاثر از جوش عمل می کنند. بوجود آمدن بعضی از ترکهای گوشه ای به خاطر خواص کششی عرضی ناجیه متاثر از جوش است که نمی توانند منطبق با تنشهای انقباضی که بوسیله جوشکاری تحمل شده است، شوند.

۶-۱۰-۶ ترکهای زیر بستر جوش و ناحیه متاثر از جوش (HAZ). ترکهای زیر بستر جوش و ناحیه متاثر از جوش (HAZ) عموماً جزء ترکهای سرد طبقه بندی می شوند که در ناحیه متاثر از جوش (HAZ) فلز میان تشکیل می شوند. ترکهای زیر بستر جوش و ناحیه متاثر از جوش از نوع ترکهای طولی و یا عرضی می باشند. این ترکها در بازه های معینی زیر جوش و همچنین در پیرامون مرزهای جوش، جایی

های جوش و بین فلز میان و جوش نشان می دهد. اینگونه وضعیتها در جوش قوس فلزی با گاز (GMAW) در آلومینیوم یافت می شوند.

۴-۶ نفوذ ناقص (Incomplete joint penetration). نفوذ ناقص بدین گونه تعریف می شود که نفوذ بوسیله فلز جوش طوری است که خمامت فلز میان بطور کامل در اتصال با جوش شیاری پر نمی شود. شکل ۱۰ چندین حالت را که عنوان نفوذ ناقص طبقه بندی می شوند را نشان می دهد. شرایط نشان داده شده برای جوش شیاری از نوع Single V Groove هنگامی از طریق آزمون چشمی آشکار خواهد بود که دسترسی به طرف ریشه جوش داشته باشیم.

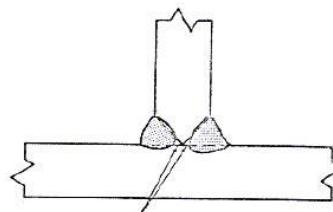


شکل ۱۰ - نفوذ ناقص

بعضی از پروسه های جوشکاری توانایی نفوذ بیشتری نسبت به سایر روشها دارند و احتمال کمتری به تشکیل اینگونه عیوب دارند. بعضی از طراحی ها از شیارزنی شعله ای (back gouging) ریشه جوش و متعاقب آن جوشکاری همان طرف استفاده می کنند تا مطمئن شوند که هیچ گونه ناحیه ای برای نفوذ ناقص و یا ذوب ناقص وجود ندارد.

جوشکاری های لوله بطور خاصی به این ناپیوستگی ها آسیب پذیر می باشند. زیرا که درز معمولاً برای جوشکاری از طرف ریشه غیر قابل دسترسی می باشد. اغلب یک تسمه پشت بند (Backing ring) در اینگونه موارد استفاده می گردد. (شکل ۱۱)

شکل ۱۲ عکسی است که نفوذ ناقص در ریشه جوش را نشان می دهد.

۵-۶ بریدگی کناره جوش (Undercut). بریدگی لبه جوش تغییراتی را بوجود می آورد که باعثیتی به تمرکز تنش یا تأثیر شیار (Notch effect) انجام گیرد.

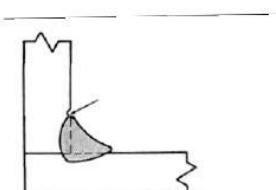


سوختگی های لبه جوش که طبق استاندارد کنترل می شوند، معمولاً به عنوان عیوب جوشکاری مطرح نمی شوند. سوختگی های کناره

جوش عمداً به دلیل جوشکاری نامناسب و یا پارامترهای نادرست جوش همچون جریان زیاد از حد برق یا ولتاژ بیش از حد جوشکاری و یا هر دوی آنها، بوجود می‌آیند.

شکل ۱۳ وضعیت‌های معمول بریدگی لبه جوش را نشان می‌دهد. شکل ۱۴ عکسی از بریدگی لبه جوش را نمایش می‌دهد که در پای یک جوش گوشه‌ای (Fillet weld) در فولاد روی داده است.


۶-۴ فرورفتگی یا تورفتگی جوش (Underfill). تو رفتگی یا گود شدگی در سطح ریشه یا روی جوش که زیر سطح مجاور فلز مبنای بوجود می‌آید را فرورفتگی جوش می‌گویند. فرورفتگی جوش معمولاً به عنوان حالتی تعریف می‌شود که ضخامت کلی یک جوش کمتر از ضخامت فلز مبنای مجاور باشد. این وضعیت در نتیجه خطای جوشکاری یا اپراتور جوشکاری به خاطر پر نکردن درز جوش بطور کامل، روی می‌دهد و به ندرت قابل قبول می‌باشد.

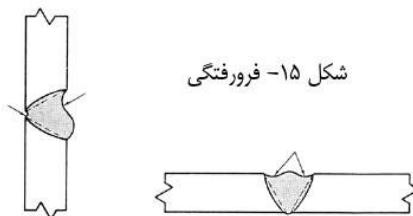

شکل ۱۵ عیب فرورفتگی جوش را نشان می‌دهد. اصطلاح "تقریز داخلی" برای فرورفتگی جوش در سطح ریشه جوش لوله بکار می‌برد.

شکل ۱۶ وجود عیب فرورفتگی در جوشکاری با الکترود مغذه دار (flux cored arc weld) در فولاد را نشان میدهد.

۷-۴ رویهم افتادگی جوش (overlap). پیش رفتگی فلز جوش به طرف پای جوش (weld toe) یا ریشه جوش را رویهم افتادگی (shore) جوش می‌گویند. این عیب در نتیجه کنترل ضعیف فرآیند جوشکاری، انتخاب ناصحیح مواد جوشکاری و یا آماده سازی نادرست مواد قبل از جوشکاری ممکن است بوجود آید. اگر اکسیدهای چسبنده‌ای (oxides) که مانع مذاب می‌شوند روی فلز مبنای وجود داشته باشد، غالباً این عیب یعنی شره جوش روی می‌دهد. شکل ۱۷ حالتهای عیب شره جوش را نشان میدهد.

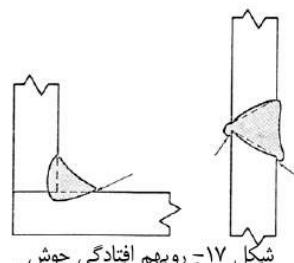


شکل ۱۷- رویهم افتادگی جوش رویهم افتادگی یک ناپیوستگی سطحی است که یک شیار مکانیکی (mechanical notch) تشکیل می‌دهد و تقریباً همیشه مردود در نظر گرفته می‌شود. در شکل ۱۸ عیب رویهم افتادگی نشان داده است.

۸-۴ تورق یا جدالایگی (Laminations). جدالایگی‌ها مسطح و عموماً کشیده شده (elongated) و جزء ناپیوستگی‌های فلز مبنای باشند که در ناحیه ضخامت میانی محصولات نورد شده

ترکهای عرضی عمود بر محور جوش روی می‌دهند. اینگونه ترکها از نظر اندازه ممکن است محدود و به فلز جوش منحصر شوند و یا ممکن است این ترکها از جوش به ناحیه متاثر از جوش کناری (HAZ) و به فلز مینا منتشر شوند.

در بعضی از جوشها، ترکهای عرضی نه در جوش بلکه در ناحیه متاثر از جوش (HAZ) تشکیل می‌شوند. ترکهای طولی در جوشهایی که بوسیله جوشکاری ماشینی انجام می‌گیرند به سرعتهای زیاد جوشکاری و اغلب به تخلخل (Porosity) که در رویه جوش دیده نمی‌شود مربوط می‌شوند.

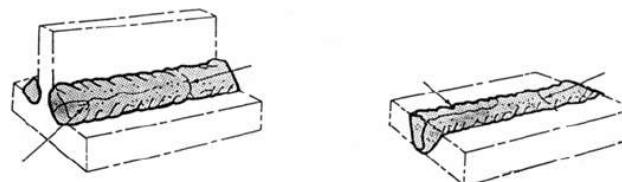

شکل ۲۱ - ترکهای عرضی در مقابل ترکهای طولی

همچنین جوشهایی که نسبت عمق به عرض آنان زیاد باشد، احتمال ترکیدگی طولی بدليل مدل‌های انجام خواهند داشت.

ترکهای طولی در جوشهای کوچک بین پروفیلهای سنگین (Heavy Sections) اغلب نتیجه سریع خنک شدن و ممانعت زیاد (High Restraint) می‌باشند. ترکهای سرد عرضی نیز عموماً نتیجه تنشهای طولی انقباضی هستند که روی فلز جوش سخت با انعطاف پذیری (Ductility) کم عمل می‌کنند.


شکل ۲۱ بطور شماتیک ظاهر ترکهای طولی و عرضی را نشان میدهد. شکل ۲۲ عکسی از یک ترک طولی است که در امتداد جوش بین خلل و فرج تخلخل خطی (linear porosity) منتشر شده است.

شکل ۲۲ دو جوش عرضی را نشان میدهد که در جوشکاری قوسی با پوشش گازی در فولاد با استحکام زیاد روی داده است.

۱۰-۴ ترکهای گلویی (Throat Cracks). ترکهای گلویی جزء ترکهای طولی هستند که در رویه جوش در جهت محور جوش بوجود می‌آیند. آنها معمولاً ولی نه همیشه جزء ترکهای گرم محسوب می‌شوند. نمونه‌ای از ترکهای گلویی در جوش گوشه‌ای در شکل ۲۴ نمایش داده شده است.

۱۰-۳ ترکهای ریشه جوش (Root Cracks). ترکهای ریشه‌ای جزء ترکهای طولی هستند که در ریشه جوش واقع می‌شوند. آنها معمولاً جزء ترکهای گرم محسوب می‌شوند.

تردی (Hydrogen embrittlement) نیز اغلب به تشکیل ترک کمک میکند. ترکهای مربوط به

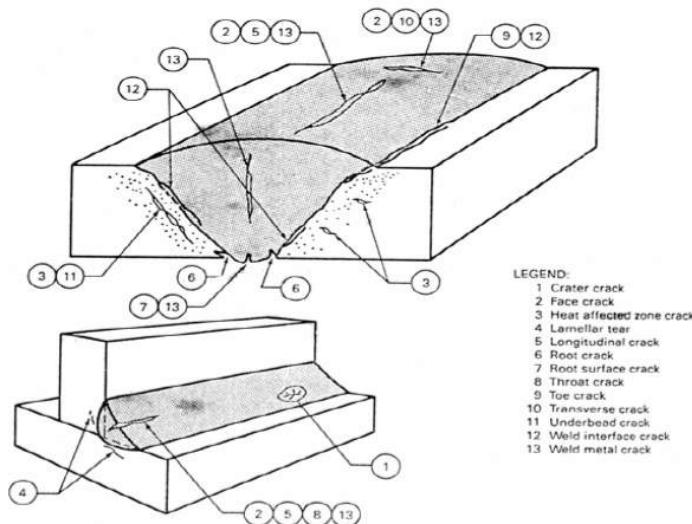

جوشکاری معمولاً بطور طبیعی ترد هستند و تغییر پلاستیکی کمی در مزهای ترک از خود نشان میدهند.

شکل ۲۰ انواع گوناگون ترکهای ناحیه جوش و محل های مختلف آن را شرح میدهد که بعضی از ترکها را در طول آزمون چشمی سطح جوش نمی توان دید.

ترکها را می توان به ترکهای گرم و ترکهای سرد طبقه بندی کرد. ترکهای گرم در دماهای بالای تشکیل می شوند. این ترکها هنگام انجماد فلز در دماهای نزدیک به نقطه ذوب تشکیل می شوند. ترکهای سرد بعد از اینکه انجماد کامل شد، بوجود می آیند. ترکهایی که بواسطه هیدروژن تردی تشکیل می شوند را عموماً "ترکهای تاخیری" می نامند که یک نوع ترک سرد می باشد. ترکهای گرم در طول مزهای دانه منتشر

می شوند. ترکهای سرد هم در طول مزهای دانه و هم در بین دانه ها منتشر می شوند.

۴-۱۰-۱ جهت گیری . جهت گیری ترک بر اساس جهت ترک نسبت به محور جوش، ممکن است طولی و یا عرضی باشد. هنگامی که ترکی موادی با محور جوش باشد، بدون در نظر گرفتن اینکه ترک در مرکز فلز جوش واقع شده یا یک ترک گوشه ای است که در ناحیه تفتیده (HAZ) فلز مینا بوجود آمده، آنرا ترک طولی مینامند.

یافت میشوند. نمونه ای از آن در شکل ۱۹ شرح داده شده است. از آنجایی که جدالایگی ها ممکن است کاملاً داخلی باشند، فقط از طریق آزمایشات غیر مخرب با آزمون آلتراسونیک کشف میشوند. جدالایگی ها همچنین امکان کشیده شدن به لهه یا انتهای قطمه را دارند بطوری که در سطح قطمه قابل روپیت میباشند. در این صورت بطور بصری یا از طریق استفاده از نافذ (penetrant) و یا تست ذرات مغناطیسی یافت میشوند.

این عیوب همچنین وقتی با عملیات تراشکاری و یا برشکاری روبرو میشوند، احتملاً ظاهر خواهند شد. جدالایگی ها وقتی تشکیل می شوند که حفره های گازی، حفره های انقباضی (cavities) و یا آخل نافلزی در شمش اصلی بصورت مسطح نورد شوند. این عیوب عموماً موازی با سطح محصولات نورد شده بوجود می آیند و بیشتر اوقات در صفحات (plates) و میله گردها یافت میشوند. بعضی از جدالایگی ها اندکی در امتداد سطحشان جوشکاری پتکه ای (forge welded) میشوند که این عمل از طریق عملیات نورد کاری در دما و فشار بالای اینجام میشود.

جدالایگی های محکم اغلب اوقات صوت را از میان سطحشان عبور میدهند که در نتیجه بطور کامل نمی توان با آزمون آلتراسونیک آنها را تست کرد.

۴-۹ درزها و چین ها (Seams and Laps). درزها و چین ها از ناپیوستگی های طولی فلز مینا باشند که اغلب اوقات در محصولات پتک کاری شده (forged) و نورد شده یافت میشوند. این عیوب با جدالایگی ها تقاؤت دارند بطوری که آنها به سطح نورد شده منتشر میشوند ولو اینکه قسمتی از طولشان در جهت لایه ای (lamellar) موازی با سطوح نورد شده، احتمال دارد بوجود یابد.

هنگامی که یکی از این ناپیوستگی ها بطور موازی با تنش متوسط (mean-gain) واقع میشوند، عموماً به عنوان یک عیب بحرانی (خطروناک) تلقی نمی شوند. به هر حال، هنگامی که درزها و چین ها عمود بر تنشهای مانده باشند، اغلب بصورت ترک منتشر می شوند. درزها و چین ها ناپیوستگی های متصل به سطح میباشند. بنابراین وجود این عیوب را ممکن است بتوان با استفاده از پروسه های ساخت که متعاقباً سطح محصول فرزکاری شده را اصلاح کرده است، پوشش داد. جوشکاری روی درزها و چین ها می تواند سبب ترک شود و باید از این کار جلوگیری شود.

۴-۱۰ ترکها (Cracks). ترکها در جوش و فلز مینا هنگامی تشکیل میشوند که تنشهای موضعی از استحکام نهایی (Ultimate strength) جسم تجاوز کند. ترکیدگی امکان دارد در دماهای بالا در مدت انجماد فلز جوش؛ یا بعد از انجماد، وقتی که دمای جوش یکسان شود، تفاوت یافند.

عموماً ترکیدگی با تقویت تنش کنار ناپیوستگی ها در جوشها و فلز مینا، یا کنار شیارهای مربوط به طراحی درز جوش، ارتباط پیدا میکند. تنشهای مانده زیادی که عموماً حضور دارند، و هیدروژن

(ش)

با اسمه تعالی

ریاست جمهوری
سازمان برنامه و بودجه کشور
رئیس سازمان

۹۷/۲۸۰۷۴	شماره:	کلیه استانداران محترم و رؤسای محترم سازمان برنامه و بودجه استانها
۱۳۹۷/۰۱/۲۸	تاریخ:	موضوع : آیین نامه روش کار شورای فنی استان
<p>به استناد بند ۵ ماده واحده لایحه قانونی واگذاری اختیارات فنی به استانها، مصوب شورای انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۸ و تبصره یک بند «ج» ماده واحده لایحه قانونی اصلاح تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۶ کل کشور و همچنین ماده ۱۷ قانون الحق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳/۱۲/۴، آیین نامه روش کار شورای فنی استان از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور به شرح پیوست ابلاغ می شود .</p> <p>این آیین نامه پس از بررسی و بازخورد نتایج آئین نامه سال گذشته و طبق جمع بندی پیشنهادهای شوراهای فنی استانها تهیه شده و جایگزین آیین نامه قبلی به شماره ۹۶/۱۳۹۴۲۱۵ مورخ ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ می گردد.</p>		

محمد باقر نوبخت

«آیین نامه روش کار شورای فنی استان»

ماده ۱ - محدوده فعالیت

- ۱-۱- محدوده فعالیت شورای فنی استان‌ها شامل تمامی طرح‌ها و پروژه‌ها در مراحل مطالعه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری دستگاه‌های استانی مشمول بند «ب» ماده یک قانون برگزاری مناقصات و یا دستگاه‌های مشمول ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و یا شامل آن دسته از طرح‌ها و عملیات اجرایی در سطح استان است که تمام یا قسمی از اعتبارات آن‌ها از محل درآمد عمومی از بودجه استان تأمین شده و یا طرح‌ها و پروژه‌های ملی و ملی استانی شده که اجرای آن‌ها از طرف دستگاه‌های اجرایی مرکزی به دستگاه‌های استانی تفویض شده است.
- ۱-۲- شورای فنی استان می‌تواند بر پروژه‌های ملی که در سطح استان در حال اجراست، نظارت عالیه داشته و نتایج و گزارش‌های نظارتی خود را به مراجع ذیربط و سازمان برنامه و بودجه کشور ارایه نماید.

ماده ۲ - اعضاء

- ۲-۱- شورای فنی استان زیر نظر استاندار و با اعضای زیر تشکیل می‌شود؛

- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار
- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان (دبیر شورا)
- مدیر کل راه و شهرسازی استان
- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
- مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان
- مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب در استان
- مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان
- مدیر عامل شرکت برق در استان
- معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان
- رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان
- بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان

تبصره: در صورت وجود چند مدیرعامل در حوزه آب و فاضلاب و برق، عضو مورد نظر با توجه به شرایط استان به پیشنهاد دبیر شورا و تصویب استاندار انتخاب می‌شود.

۲-۲- شورای فنی استان می‌تواند از نمایندگان سایر دستگاه‌های اجرایی استان، مدیرکل استاندارد، شهرداری‌ها، انجمن‌های صنفی و حرفه‌ای، سازمان نظام مهندسی (ساختمان، معدن، کشاورزی)، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک و سایر اشخاص صاحب‌نظر، خبره و معتمد برای مشورت (بدون حق رای) در امور موضوع این آئین‌نامه برای حضور در جلسات دعوت به عمل آورد.

ماده ۳- تشکیل جلسات

۱-۱- جلسات شورای فنی استان به ریاست استاندار و حداقل یک بار در ماه تشکیل می‌شود.

تبصره: در صورتی که استاندار این وظیفه را به معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری تفویض نماید، جلسه با حضور وی تشکیل شده و مدیرکل دفتر فنی، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری نیز به عنوان عضو جایگزین در جلسه شرکت می‌نماید.

۱-۲- رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان یا نماینده وی در امور فنی، سمت دبیری شورای فنی استان را به عهده خواهد داشت.

۱-۳- جلسات با شرکت حداقل دو سوم از اعضاء رسمیت خواهد یافت.

۱-۴- تصویبات شورای فنی استان با رای موافق نصف به اضافه یک اعضا اصلی دارای حق رای معتبر خواهد بود.

۱-۵- تعیین دستور جلسه شورا، بر اساس برنامه مدون و اولویت‌های مصوب آن، به عهده دبیرخانه شورای فنی استان (سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان) است. دستور جلسه و دعوتنامه رسمی حداقل سه روز کاری قبل از موعد جلسه توسط دبیر برای اعضا ارسال می‌گردد.

۱-۶- چنانچه حضور هر یک از اعضاء به دلایل موجه میسر نباشد، باید حداقل دو روز کاری قبل از موعد جلسه مراتب را دبیرخانه شورا اطلاع دهد. در غیاب هر یک از

اعضا، حضور نماینده وی حداقل در سطح معاون (بدون حق رای) در جلسه الزامی است.

۷-۳- جلسات فوق العاده با پیشنهاد هر یک از اعضاء و تایید دبیر شورا تشکیل خواهد شد.

ماده ۴- وظایف و اختیارات

۱-۴- بررسی اشکالات و موانع اجرایی طرح‌های مطروحه توسط عوامل ذینفع در نظام فنی و اجرایی کشور با توجه به ویژگی‌های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، اداری و منطقه‌ای استان و تعیین راه حل‌های لازم به منظور رفع اشکالات و اعمال آن‌ها.

۲-۴- فراهم آوردن امکان حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی عوامل اجرایی موجود در استان و ایجاد زمینه مشارکت تشكیل‌های غیردولتی استانی (صنفی-تخصصی) در تصمیمات شورا.

۳-۴- ایجاد زمینه لازم برای حداکثر استفاده از ظرفیت‌های اجرایی استان در تامین، تولید، استانداردسازی و بومی‌سازی مصالح و فناوری‌های نوین ساخت و بهره‌گیری از انرژی‌های نو مطابق با ملاحظات زیست محیطی.

۴-۴- ایجاد شرایط مناسب به منظور ارتقای توان فنی، مهندسی و تخصصی عوامل اجرایی استان.

۵-۴- نظارت و ارزیابی طرح‌ها و پروژه‌ها، به منظور استقرار نظام مدیریت پروژه (کترل هزینه، کیفیت، زمان و ...) و رعایت موازین اینمنی و ضوابط HSE و معیارهای پایداری محیط زیست در مراحل مطالعه، طراحی، اجرا و بهره‌برداری با استفاده از توان فنی و مهندسی و تخصصی استان.

۶-۴- همکاری و مشارکت در نیازسنجی و تدوین مقررات فنی، بخشنامه‌های مرتبط با نظام فنی و اجرایی، ضوابط تشخیص صلاحیت پیمانکاران و مشاوران و تهییه فهرس بهای پایه.

۷-۴- تجدیدنظر در نرخ پیمان‌ها، بر اساس بخشنامه مربوطه مشروط بر آنکه مبلغ حاصل از آن از آخرین نصاب معاملات متوسط تجاوز ننماید.

۸-۴- حل اختلاف میان عوامل اجرایی در چارچوب وظایف و مقررات موضوعه شورای فنی استان طبق مفاد ماده حل اختلاف در شرایط عمومی حاکم بر قرارداد و یا در صورت توافق طرفین.

۹-۴- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تعیین نوع قرارداد با استفاده از روش فهارس پایه یا سایر روش‌های انعقاد قرارداد براساس گزارش توجیهی بالاترین مقام دستگاه اجرایی استان در چارچوب ضوابط و مقررات.

۱۰-۴- تهیه فهارس پایه استانی برای رشته‌های مختلف در صورت نیاز و پیشنهاد آن به سازمان برنامه و بودجه کشور به منظور تایید.

۱۱-۴- اصلاح و تصویب نقشه‌ها و مشخصات فنی همسان، متناسب با شرایط و اقلیم استان، در صورت وجود توجیه فنی و ضرورت پروژه.

۱۲-۴- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص پیشنهادهای ارسالی از طرف دستگاه‌های اجرایی استان مبنی بر اجرا به روش امنی، با توجه به گزارش توجیهی دستگاه در چارچوب ضوابط و مقررات مربوطه.

۱۳-۴- تهیه ضرایب منطقه‌ای جهت پیش‌بینی در قراردادها برای مناطق مختلف استان نسبت به قیمت‌های پایه که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور تنظیم شده و پیشنهاد آن به سازمان برنامه و بودجه کشور برای تایید.

۱۴-۴- همکاری در تصمیم‌گیری و ساماندهی شروع پروژه‌های عمرانی جدید استانی با پیشنهاد دبیر شورا.

۱۵-۴- همکاری با شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان در راستای نظام فنی و اجرایی یکپارچه کشور.

۱۶-۴- سایر ماموریت‌هایی که طبق ضوابط و بخشنامه‌های ابلاغی از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور بر عهده شورای فنی استان قرار می‌گیرد.

ماده ۵- ارکان

۱-۵- شورای فنی استان به منظور بررسی دقیق موضوعات مرتبط و دستیابی به راه حل‌های مناسب، از کارگروه‌هایی متشكل از گروه‌های کارشناسی با عنوان‌یعن «کارگروه پیمان و ضوابط فنی»، «کارگروه نظارت»، «کارگروه آموزش و ترویج

ضوابط نظام فنی و اجرایی» و «کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت» با دبیری نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان استفاده می کند.

۲-۵- اداره جلسات با دبیر کارگروهها خواهد بود.

۳-۵- کارگروه پیمان و ضوابط فنی: متشکل از کارشناسان منتخب استانداری، سازمان برنامه و بودجه استان، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، شرکت سهامی آب منطقه‌ای، (شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی و شرکت برق منطقه‌ای و توزیع برق-حسب مورد)، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، یک نفر کارشناس حقوقی به انتخاب رییس سازمان برنامه و بودجه استان، نماینده‌های انجمن‌های صنفی، تخصصی و مهندسی استان (به انتخاب دبیرخانه) است که در خصوص بندهای ۱، ۷، ۸، ۹ و ۱۲ از ماده ۴ پس از بررسی دقیق موارد ارجاعی از سوی دبیرخانه شورای فنی، نظرات کارشناسی خود را به شورای فنی ارایه می دهد.

۴-۵- کارگروه نظارت: متشکل از کارشناسان منتخب استانداری ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، شرکت سهامی آب منطقه‌ای، (شرکت آب و فاضلاب شهری و روستایی و شرکت برق منطقه‌ای و شرکت توزیع برق-حسب مورد)، شهرداری به انتخاب دبیر شورا، اداره کل جهاد کشاورزی، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، نماینده‌های انجمن‌های صنفی تخصصی مهندسی استان (به انتخاب دبیرخانه) بوده که در خصوص بندهای ۵، ۱۱ و ۱۴ از ماده ۴ پس از بررسی دقیق موارد ارجاعی از سوی دبیرخانه شورای فنی، نظرات کارشناسی خود را به شورای فنی ارایه می نماید.

۵-۵- کارگروه آموزش و ترویج ضوابط نظام فنی و اجرایی: متشکل از کارشناسان منتخب استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای، اداره کل استاندارد، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، شرکت آب منطقه‌ای، مرکز آموزش و پژوهش سازمان برنامه و بودجه استان، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، سازمان نظام مهندسی (ساختمان،معدن کشاورزی) نماینده‌های انجمن‌های صنفی تخصصی مهندسی استان (به انتخاب

دییرخانه) و یکی از اعضای هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه‌های مرکز استان بوده که در خصوص بندهای ۲، ۴، ۶، ۱۰ و ۱۳ از ماده ۴ پس از بررسی دقیق موارد ارجاعی از سوی دییرخانه شورای فنی، نظرات کارشناسی خود را به شورای فنی ارایه می‌نماید.

۶-۵- کارگروه مصالح و تجهیزات صنعت ساخت: متشكل از کارشناسان منتخب استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره کل صنعت، معدن و تجارت، اداره کل راه و شهرسازی، اداره کل استاندارد، بنیادمسکن، آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک، نماینده‌های انجمن‌های صنفی تخصصی مهندسی استان (به انتخاب دییرخانه) و دانشکده فنی دانشگاه مرکز استان بوده که در خصوص بند ۲ از ماده ۴ پس از بررسی دقیق موارد ارجاعی از سوی دییرخانه شورای فنی، نظرات کارشناسی خود را به شورای فنی ارایه می‌نماید.

۷-۵- کارگروهها می‌توانند بر حسب مورد، علاوه بر اعضا از سایر کارشناسان دستگاه‌های اجرایی، اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و اشخاص حقیقی صاحب‌نظر نیز برای حضور در جلسات دعوت کنند.

۸-۵- احکام انتصاب اعضاء کارگروه‌ها توسط دییر شورای فنی استان صادر می‌شود.

۹-۵- دستورالعمل روش کار هر یک از کارگروه‌های کارشناسی در چارچوب وظایف این آیین‌نامه توسط کارگروه مربوط تدوین و به تایید شورای فنی استان خواهد رسید.

ماده ۶- مصوبات شورا در محدوده وظایف و اختیارات قانونی برای تمامی عوامل اجرایی پژوهش‌ها پس از ابلاغ دییر شورا لازم الاجراست. وظایف و اختیارات شورای فنی غیرقابل تفویض بوده و نظرات کارشناسی کمیته‌ها، پس از تأیید و تصویب شورا نافذ است.

ماده ۷- اجرای مفاد آیین‌نامه رافع مسئولیت دستگاه‌های اجرایی از نظر رعایت قوانین و مقررات عمومی دولت نخواهد بود و همواره طبق ماده (۲۱) قانون برنامه و بودجه مسئولیت تهییه و اجرای طرح‌های عمرانی با دستگاه‌های اجرایی است.

ماده ۸- دییرخانه شورای فنی استان مکلف است چنانچه موضوع‌هایی بر خلاف قوانین و مقررات جاری و آیین‌نامه‌های مربوط به آن در شرف تصمیم‌گیری شورا باشد، دلایل

مغایرت آن را برای اطلاع شورا در جلسه عنوان نماید و در صورت اتخاذ چنین تصمیماتی، مراتب را کتاباً به شورای فنی استان و سازمان برنامه و بودجه کشور گزارش دهد. در این صورت سازمان برنامه و بودجه کشور موضوع را بررسی و حداقل ظرف مدت یک ماه، نظر قطعی خود را برای انکاس آن به دبیرخانه شورای فنی استان اعلام می‌کند که پس از این اعلام نظر، قابل اجرا خواهد بود.

تبصره: در صورت عدم دریافت پاسخ از طرف سازمان برنامه و بودجه کشور در مهلت مقرر، رای شورای فنی استان اجرایی است.

ماده ۹- دبیرخانه شورای فنی استان موظف است، مستندات عملکرد شورا و کارگروه‌های زیرمجموعه از جمله مصوبات و تصمیمات را در سامانه شورای فنی ثبت و به مراجع ذیربیط ارسال کند.

ماده ۱۰- دبیرخانه شورای فنی استان برای انجام فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، بررسی‌های میدانی، تامین تجهیزات و سایر فعالیت‌ها، نیازهای مالی لازم را برآورد می‌کند و برای پیش‌بینی تامین اعتبار برابر مقررات در بودجه سنواتی استانی به دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان پیشنهاد می‌دهد.

ماده ۱۱- این آیین‌نامه در ۱۱ ماده و ۲ تبصره به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ توسط سازمان برنامه و بودجه کشور لازم‌الاجراست. با ابلاغ این آیین‌نامه، تمامی آیین‌نامه‌ها و ضوابط قبلی مربوطه لغو می‌شود.